


Document : ABS1128/C
Date : 03/05/2024



#smartconnection

NOTICE / INSTRUCTIONS

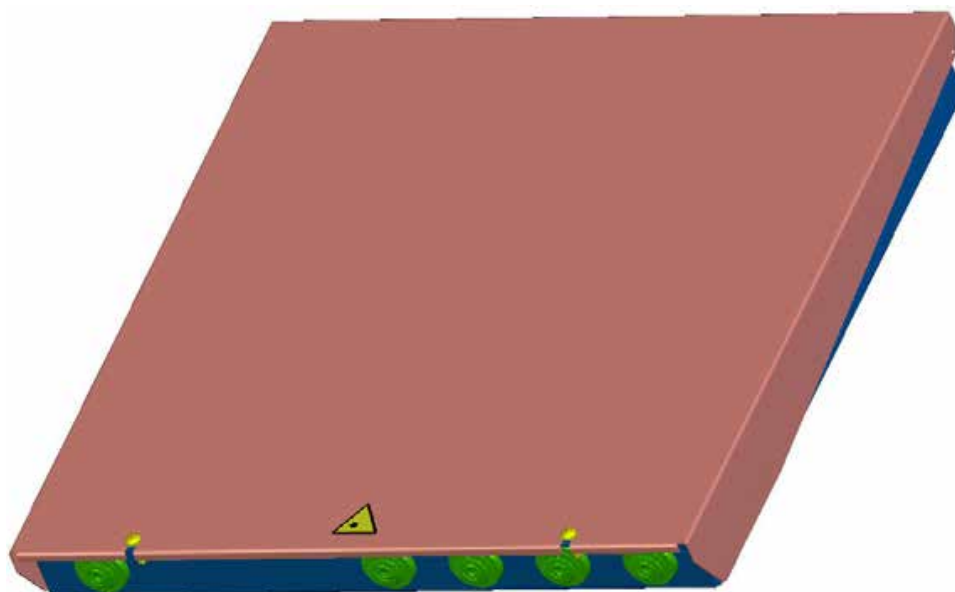

BPI

Boîtier d'épissurage en pied d'immeuble - 144 épissures
Basement splicing box - 144 splices


www.aginode.net



Table des matières

Table Of Contents

1.	DESCRIPTION OVERVIEW	4
1.3.	PRÉSENTATION DU PRODUIT PRODUCT PRESENTATION	4
1.1.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS.....	4
1.2.	KITS FOURNIS PROVIDED KITS.....	4
2.	OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES PRELIMINARY OPERATIONS	5
2.1.	OUVERTURE OPENING	5
3.	PRÉPARATION DES CÂBLES CABLES PREPARATION	6
4.	INSTRUCTIONS DE FIN DE VIE END LIFE INSTRUCTIONS	11

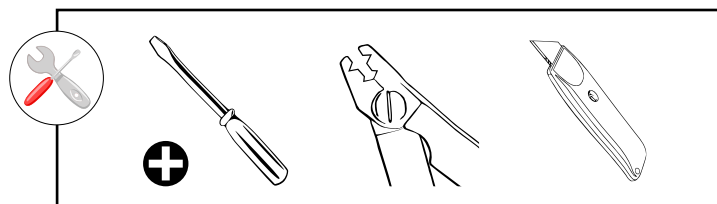

1. DESCRIPTION OVERVIEW

1.3. Présentation du produit *Product presentation*

1- Coffret	1- Box
2- Couvercle	2- Cover
3- Guide passe-fil (7)	3- Cable guide (7pces)
4- Entrée de câble à gradins (7)	4- Stepped cable entry (7pces)
5- Cassette (3)	5- Cassette (3pces)

1.1. Caractéristiques techniques *Technical characteristics*

– Hauteur (mm) :	384mm	– Height (mm):	384mm
– Largeur (mm) :	374mm	– Width (mm):	374mm
– Épaisseur (mm) :	47mm	– Thickness (mm):	47mm

1.2. Kits fournis *Provided kits*

Description		Qté / Qty
Peignes en mousse pour fibre	<i>Foam combs for fibre</i>	6
Colliers en plastique	Plastic ties	14

2. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES PRELIMINARY OPERATIONS


2.1. Ouverture Opening

Pour retirer le couvercle : - Devisser les deux vis cruciformes du capot sans les retirer complètement.

- Soulever de quelques millimètres le couvercle vers soi, puis le faire glisser vers le haut pour qu'il échappe.


To remove the cover : - Unscrew both cover screws without removing them.

- Pull the cover slightly towards and slide it upwards to remove it.

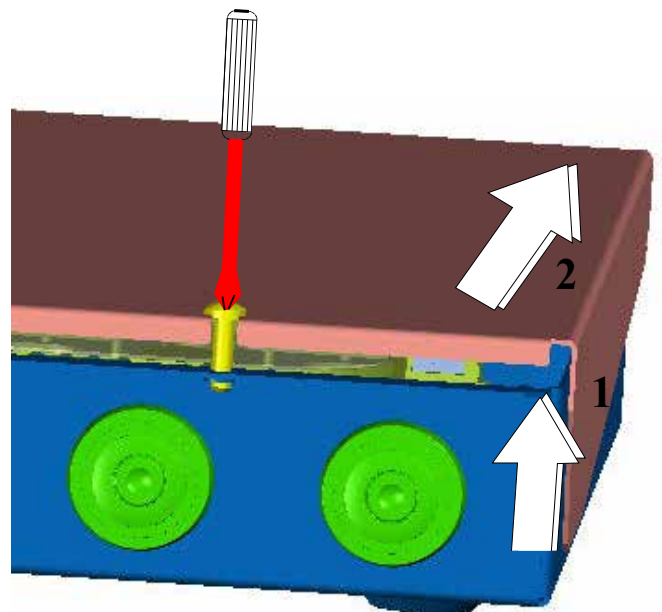

Fixer le coffret à l'aide de 4 vis et chevilles.

Fix the box using the 4 screws and rawlplugs™ provided.

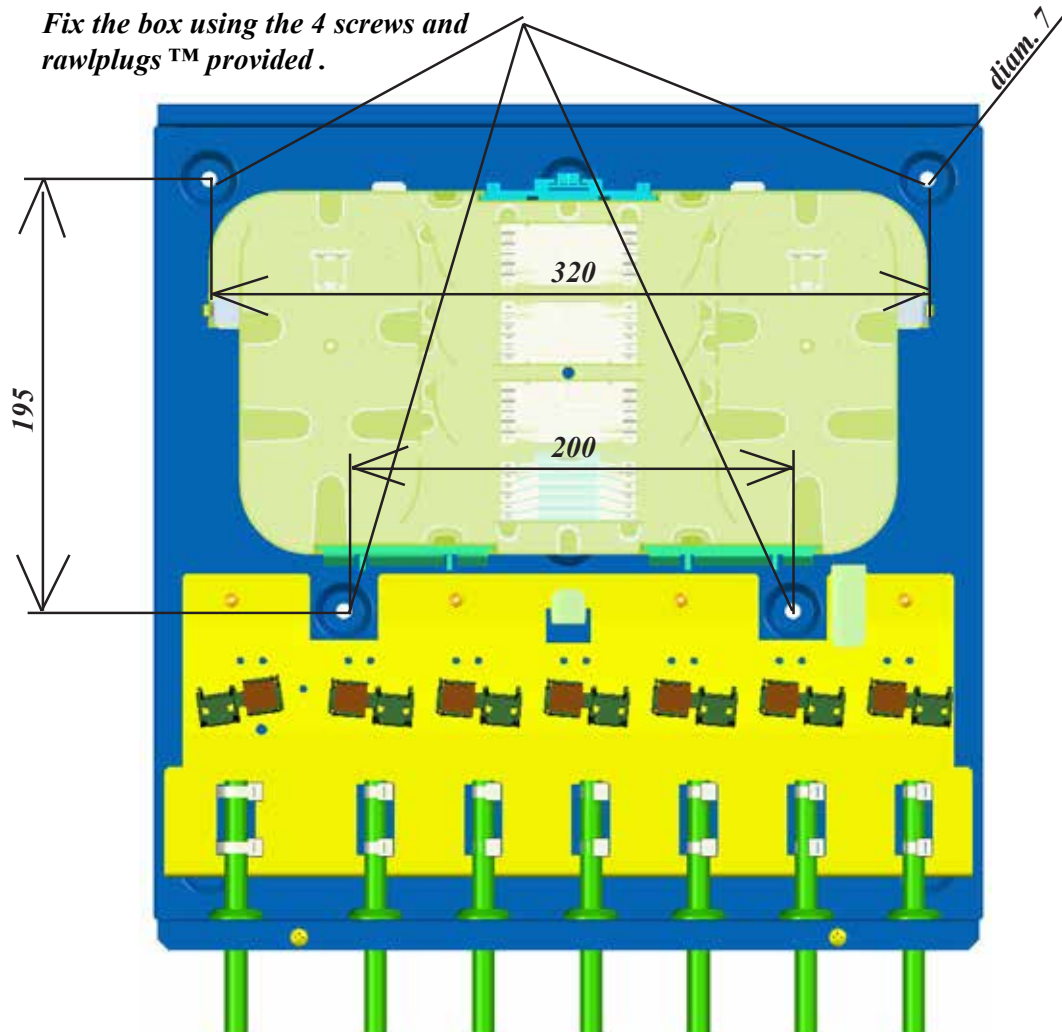

- Ajuster à l'aide d'un outil coupant, les entrées de câble à gradins en fonction du diamètre du câble.

Cut the stepped cable entries, using a cutting tool, according to the cable diameter.


3. PRÉPARATION DES CÂBLES CABLES PREPARATION

- Engager le câble dans son entrée de câble jusqu'à un dépassement de 70 mm.


Introduce the cable into the cable gland until 70 mm remains beyond.

- ajuster la longueur de la micro gaine en fonction de la position du câble et du peigne en mousse.

- adjust the length of micromodule according to both cable position and foam comb (see diagram).

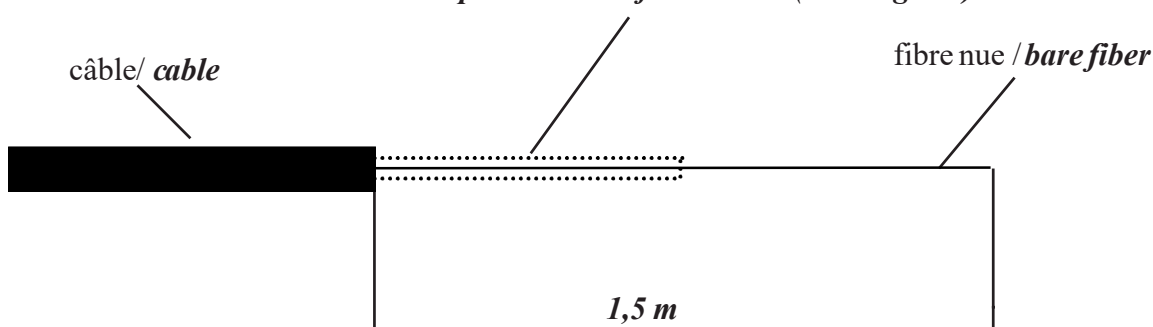


Serrer les colliers avec un outil
Tighten the collars using a tool

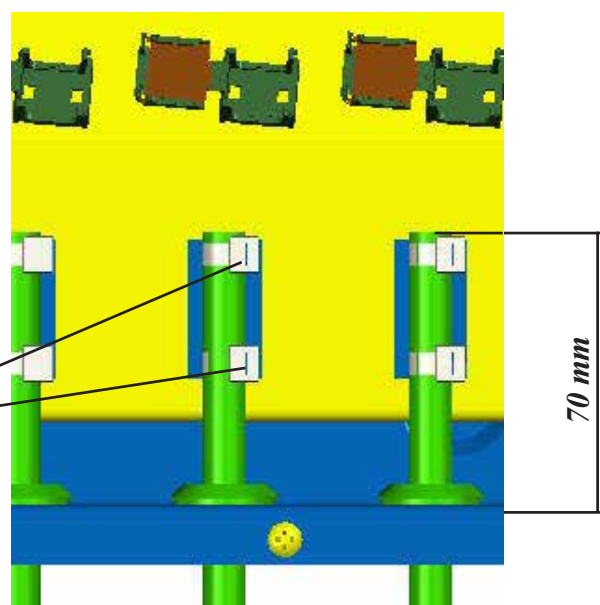

- Déposer le couvercle translucide de protection de la cassette supérieure.
Remove the upper translucent cassette cover .

- Localiser et détacher les 2 volets (V1 et V2) de chaque cassette.
Locate and remove the 2 shutters (V1 and V2) on each cassette.

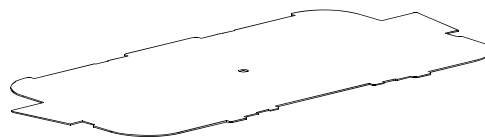

- Clipser les volets (V1 et V2) sur leurs axes aux deux entrées de la cassette.
Clip the shutters on their hinges at both extremities of the cassette .





V1 ou/ou V2



- Placer les peignes en mousse
-Install the combs


peigne mousse
Foam comb

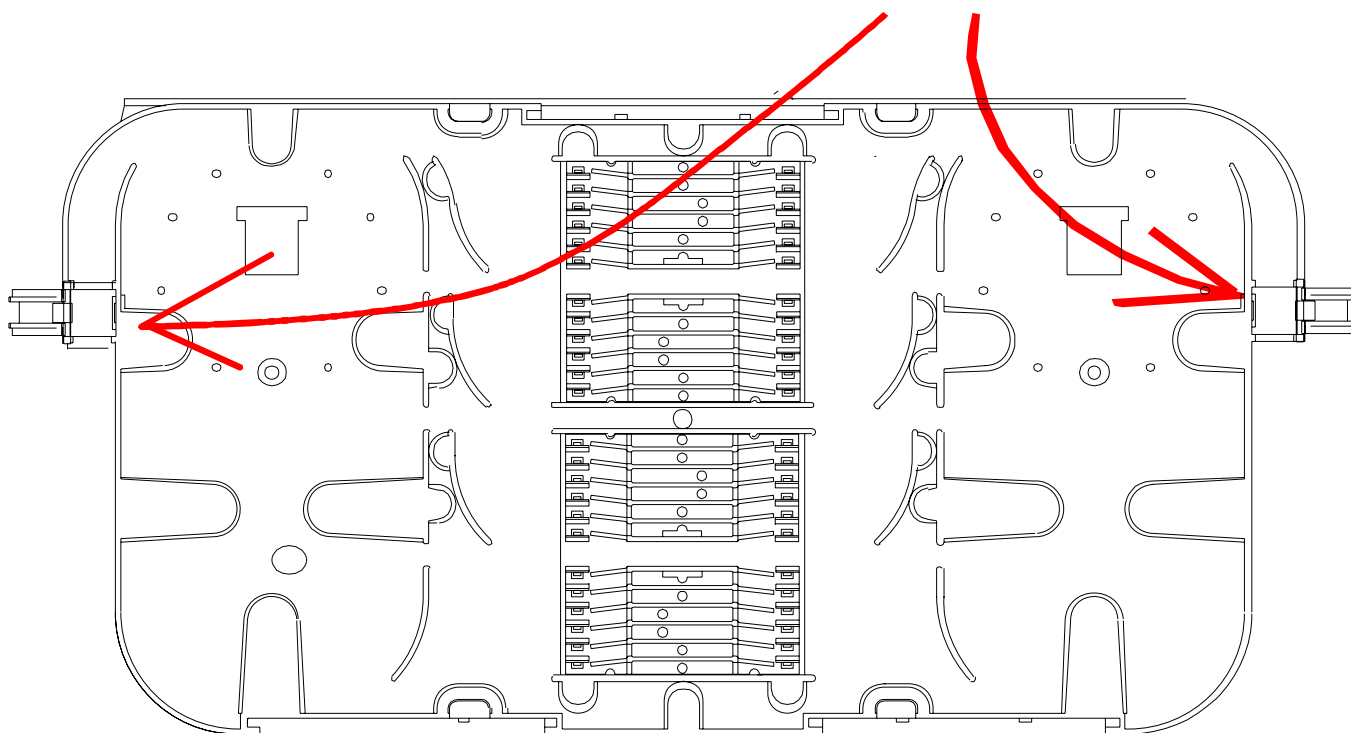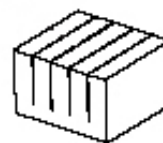

- Positionner les tubes dans les guides jusqu'aux peignes en mousse (voir P6/8).
- *Root the tubes throw the cable guides up to the foam comb (see P6/8).*


- Réaliser les épissures-fusion.
- *Realize the fusion splices.*


- Placer l'épissure dans le support épissure selon le schéma.
- *Put it in the splice support according the following template.*

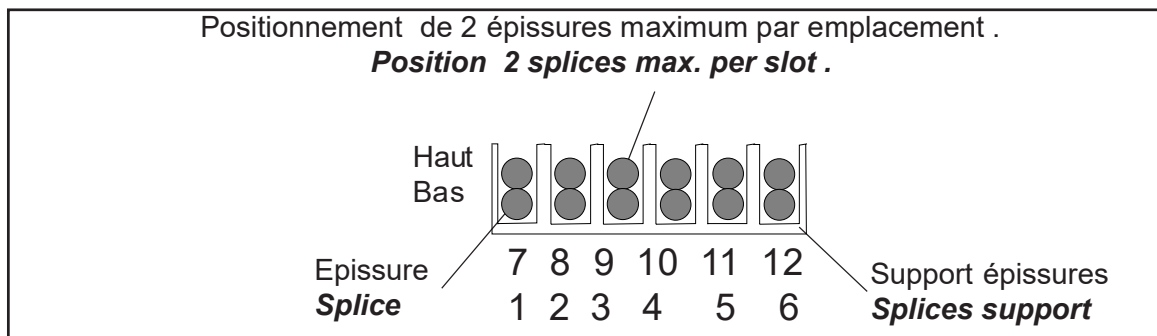

Réaliser le lovage des fibres selon le schéma suivant .

- Realize the coiling of the fibers according to the following diagram.

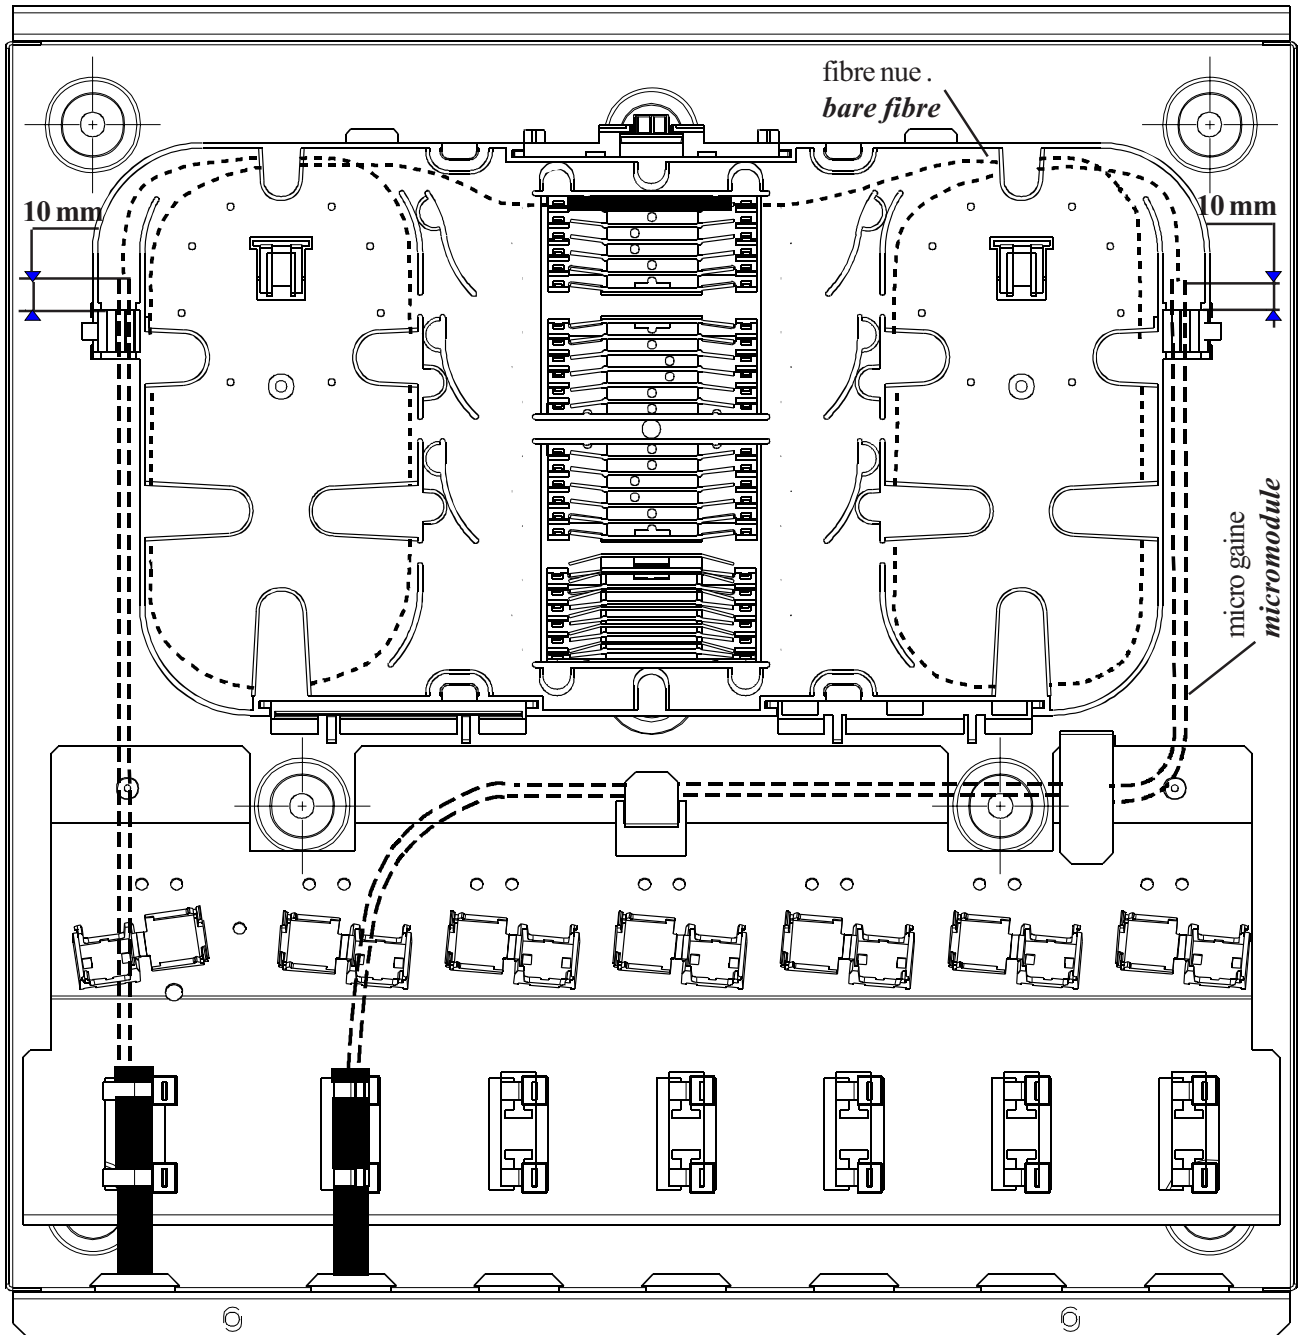

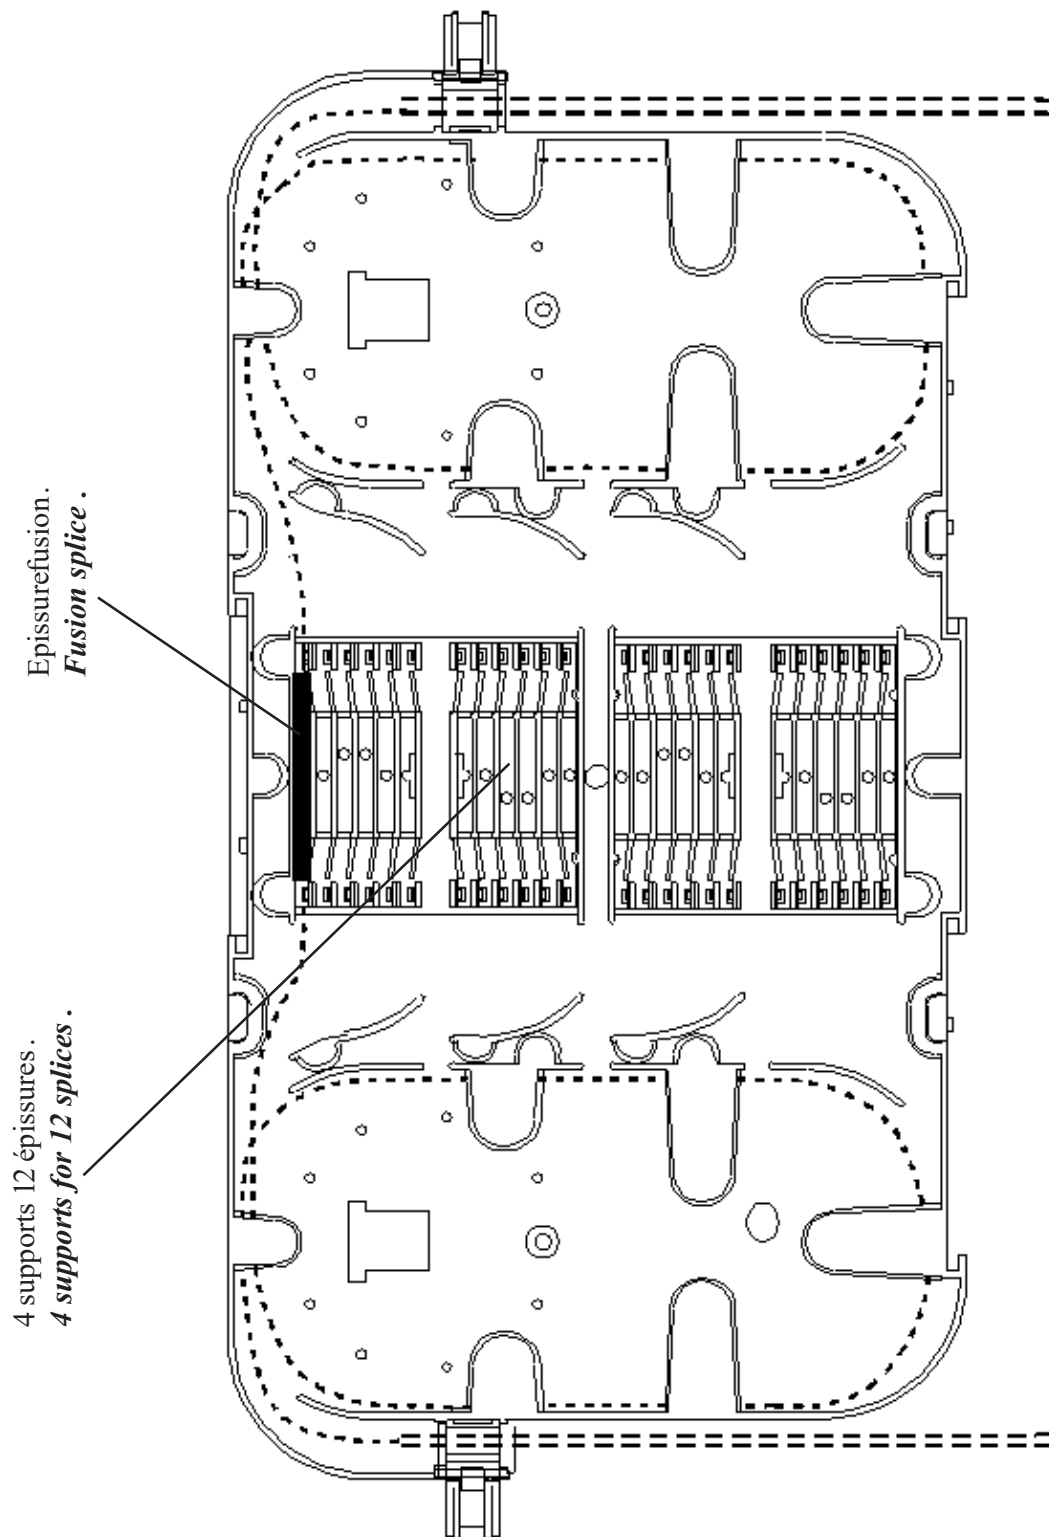

gaine 900 µ issue de câbles de colonnes montantes.
900 µ sheath outgoing from riser cables.

gaine 900 µ issue du câble.
900 µ sheath outgoing from cable.

NE PAS OUBLIER:

Replacer les couvercles translucides
 Reposer le capot.
 Serrer les deux vis.

DO NOT FORGET TO:

Replace the translucent covers.
Replace the cover.
Tighten the two screws.

4. INSTRUCTIONS DE FIN DE VIE
END LIFE INSTRUCTIONS

	 Emballage carton, sachet plastique <i>Cardboard, plastic packaging</i>	 Sachet zip réutilisable <i>Reusable zip bag</i>
	 Pièce métallique et plastique <i>Metal and plastic component</i>	WEEE / DEEE  Équipement électrique et électronique <i>Electrical and electronic equipment</i>

Se connecter via LinkedIn
Connect via LinkedIn



En savoir plus sur Youtube
Learn more on YouTube

Visiter www.aginode.net
Visit www.aginode.net

Contactez-nous via
Contact us via
info@aginode.net

AGINODE
25, avenue Jean Jaurès
08330 Vrigne-aux-Bois
FRANCE
Tel. +33 (0) 3 24 52 61 61